

附件：

苏州市气象局 2023 年 1 ~ 6 月防雷安全检查汇总表

序号	被检查单位	检查项目	行政区	检测资质单位	发现问题	整改完成情况
1	索尔维（张家港）精细化工有限公司	防雷（静电）接地装置检测	张家港市	江苏国瑞检测技术有限公司	1. A16 甲类仓库西侧屋面、环氧乙烷装卸区、脂肪胺车间屋面部分区域未设置防直击雷措施，S03、S48 和高压车间彩钢板厚度不符合规范要求； 2. 尾气回收装置区域接闪杆与被保护物之间距离不符合规范要求； 3. S10 甲类车间金属棚、S40 甲类罐区和环氧乙烷罐区等金属爬梯未与接地装置连接； 4. 丙烯晴罐区等多处接地装置和厂区内多处接闪带锈蚀严重； 5. 氨醚成品罐体引下线材质规格和安装方式不符合规范要求； 6. 脂肪胺车间等多个建筑物外露引下线未设置防接触电压措施。	未完成
2	常熟宏川石化仓储有限公司	厂区防雷检测	常熟市	常州市防雷设施检测所有限公司	1. 接闪塔与 V28433 储罐距离不符合规范要求； 2. 5868 甲类储罐顶部高出装置的防爆灯与罐体本身连接导线材质规格不符合规范要求。	未完成

3	米巴精密部件（中国）有限公司	厂区防雷检测	工业园区	江苏华云防雷检测有限公司	1. 危险品仓库金属门防闪电感应措施不符合规范要求； 2. 氢气供应站外露引下线防接触电压措施不符合规范要求。	已完成
4	苏州三联石油液化气有限公司	厂区防雷检测	工业园区	江苏华云防雷检测有限公司	1. 检测项目不全面（如卸车区彩钢棚未检测）； 2. 储罐区域金属爬梯未与接地装置连接。	已完成
5	中国石油天然气股份有限公司江苏苏州跨塘加油站	加油站防雷检测	工业园区	江苏托尔防雷检测有限公司	罐区金属滑盖未设置防闪电感应措施。	已完成
6	中国石油天然气股份有限公司江苏苏州阳澄加油站	加油站防雷检测	工业园区	江苏托尔防雷检测有限公司	营业房屋面接闪带圆钢与扁钢之间搭接方式不符合规范要求。	已完成
7	中国石油天然气股份有限公司江苏苏州苏胜路加油站	加油站防雷检测	工业园区	江苏托尔防雷检测有限公司	1. 站房屋顶凸出柱子未设置建筑物防直击雷措施； 2. 站房顶高出屋面的LED显示器未设置防直击雷措施。	已完成
8	苏州碧迪医疗器械有限公司	甲类仓库防雷检测	工业园区	苏州市华云防雷技术有限公司	甲类仓库金属货架、金属门未设置防闪电感应措施。	已完成
9	赛峰飞机发动机（苏州）有限公司	厂区防雷检测	工业园区	江苏天安防雷工程有限责任公司	货架未设置防闪电感应措施。	已完成
10	硕腾生物制药有限公司	厂区防雷检测	工业园区	南京意诚科技有限公司	1. 甲类仓库的货架未设置防闪电感应措施； 2. P05 动物抗体屋面接闪杆安装方式不符合规范要求。	已完成

11	恩德斯豪斯流量仪表技术(中国)有限公司	防雷接地装置检测	工业园区	苏州市华云防雷技术有限公司	检测项目不全面(如浪涌保护器未检测)。	已完成
12	苏州阿特斯阳光电力科技有限公司	2号、6号厂房、食堂及办公楼、动力房、辅房和码头雨棚、危险化学品库雷电防护装置检测	虎丘区	江苏托尔防雷检测有限公司	1.检测项目不全面(如动力房一级浪涌保护器未检测); 2.辅房外露引下线未设置防接触电压措施。	已完成
13	苏州市晶协高新电子材料有限公司	提纯车间一、提纯车间二、综合仓库、乙类车间、生产辅助用房、东办公楼、配电房、地槽区、西办公楼	虎丘区	江苏华云防雷检测有限公司	甲类仓库屋面接闪带断裂。	已完成
14	苏州富虹锌业有限公司	车间一、车间二、车间四、甲类仓库、乙类车间、乙类仓库、丙类仓库、锅炉房、科研楼、配电房、门卫、储罐区	虎丘区	江苏华云防雷检测有限公司	1.科研楼顶接闪带断裂,丙类仓库屋面未设置接闪网格; 2.甲类仓库金属货架未设置防闪电感应措施。	已完成
15	埃赛克斯古河电磁线(苏州)有限公司	燃气调压站等项目雷电防护装置检测	虎丘区	江苏春雷检测有限公司	总配电房低压进线柜未设置一级浪涌保护器。	已完成
16	苏州兴业材料科技股份有限公司	苏州兴业材料科技股份有限公司(危险品区域)	虎丘区	常州市防雷设施检测所有限公司	罐区爬梯、设备等未与接地装置连接。	已完成
17	苏州市铭龙化学有限公司	1#甲类仓库、2#甲类仓库、助剂车间、表面处理剂车间、复配添加剂车间、树脂车间、罐区	虎丘区	常州市防雷设施检测所有限公司	检测项目不全面(如表面处理剂车间接闪杆,甲类仓库等电位连接带等未检测)。	已完成

18	豪雅光电科技（苏州）有限公司	气瓶室 3、乙炔氧气装置室、燃气房、危险品仓库防雷检测	虎丘区	江苏托尔防雷检测有限公司	气瓶室 3、乙炔氧气装置室接闪带支架间距、引下线防接触电压措施等不符合规范要求。	已完成
19	苏州市苏创化工石油有限公司	灌装间、卸车台、罐区、设备仓库、消防水泵房、磅房、门卫、食堂	姑苏区	江苏华云防雷检测有限公司	1. 露天储罐未设置防直击雷措施； 2. 办公楼、充装平台等建筑接闪带部分断裂，且接闪带上悬挂传输电缆； 3. 储罐引下线材质规格不符合规范要求； 4. 充装平台引下线间距不符合规范要求； 5. 充装平台建筑外露引下线未设置防接触电压措施。	已完成
20	苏州燃气集团有限责任公司	办公楼等项目雷电防护装置检测	姑苏区	江苏天安防雷工程有限责任公司	1. 检测项目不全面（如罐区金属楼梯跨接过渡电阻未检测）； 2. 充装房、气瓶仓库屋面接闪带严重锈蚀、倒伏，周边接闪杆严重锈蚀； 3. 充装房建筑引下线间距不符合规范要求； 4. 配电房低压进线柜中的一级浪涌保护器参数不符合规范要求； 5. 充装房及灌装区建外露引下线未设置防接触电压措施。	未完成
21	中国石油天然气股份有限公司上海销售苏州分公司平门加油站	加油站防雷检测	姑苏区	江苏托尔防雷检测有限公司	1. 检测项目不全面（如一级浪涌保护器未检测）； 2. 储罐金属罐盖未设置防闪电感应措施。	已完成
22	中国石油天然气股份有限公司江苏苏州张家港华菱加油站	加油站防雷检测	张家港市	江苏天安防雷工程有限责任公司	加油站屋顶接闪带部分锈蚀、断裂、倒伏。	已完成

23	江苏省中油泰富石油集团有限公司	综合楼、总配电间及泵房、物料库防雷装置检测	张家港市	江苏华云防雷检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. A区、B区的泵房、消防泵房、危废仓库、C3西侧的泵房未设置防直击雷措施； 2. 配电间的引下线间距不符合规范要求； 3. A区的避雷针、码头的避雷针及配电房外侧引下线未设置防接触电压措施； 4. 检测项目不全面（如部分接闪带、部分浪涌保护器等未检测）。 	已完成
24	张家港中东石化实业有限公司	办公楼、配电房&消防泵房、污水处理、空气机房防雷装置检测	张家港市	江苏华云防雷检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 消防泵房的引下线未设置防接触电压措施； 2. 检测项目不全面（如部分浪涌保护器未检测）。 	已完成
25	张家港越洋实业有限公司	张家港越洋实业有限公司二类防雷装置检测	张家港市	江苏华云防雷检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 危废仓库未按照二类防雷建筑物要求设置防直击雷措施、2号装车台接闪带断裂； 2. 东、西配电房的一级浪涌保护器参数不符合规范要求； 3. 1号装车台、灌桶车间、1号泵房、3号泵房和码头灯塔的引下线未设置防接触电压措施； 4. 检测项目不全面（如1号装车台顶避雷针和1号、3号泵房接闪网等未检测）。 	已完成
26	陶氏硅氧烷（张家港）有限公司	防雷（静电）接地装置检测	张家港市	江苏国瑞检测技术有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 氯甲烷储罐区引下线材规格不符合规范要求； 2. 蒸馏工段氯气彩钢板屋面和其他金属棚未设置防直击雷措施； 3. 配电柜部分二级浪涌保护器损坏。 	已完成

27	陶氏化学（张家港）有限公司	防雷接地装置检测	张家港市	江苏国瑞检测技术有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 甲类罐区的防爆灯、T-107 金属加料棚未设置防直击雷措施，储罐一根接地线断开； 2. 甲类罐区金属爬梯和应急救援柜未与接地装置连接； 3. 厂区多处明设引下线未设置防接触电压措施； 4. 检测项目不全面（如部分二级浪涌保护器未检测）。 	已完成
28	张家港保税港区港务有限公司	防雷（静电）接地装置检测	张家港市	江苏国瑞检测技术有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加油站储罐三个金属盖板未设置防直击雷措施； 2. 加油棚护栏接地方式不符合规范要求； 3. 码头高杆灯、加油站避雷针未设置防接触电压措施。 	已完成
29	北方天普纤维素有限公司 张家港分公司	防雷（静电）接地装置检测	张家港市	江苏国瑞检测技术有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 装卸区和泵房金属棚未设置防直击雷措施； 2. 环氧丙烷甲类罐的引下线连接松动，连接线材质规格和连接方式不符合规范要求； 3. 二类甲类工房屋面的金属爬梯、集装箱、彩钢板和配置乙二醛气动泵均未设置防直接雷措施； 4. 二类甲类工房及二线成品仓库引下测试线未设置防接触电压措施。 	已完成
30	东华能源（张家港）新材料有限公司	厂区防雷防静电装置（二类区域）	张家港市	常州市防雷设施检测所有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 丙烯罐等甲类装置制高点防爆灯杆未设置防直击雷措施； 2. 706 造粒车间屋面接闪带断裂； 3. 70-C-2201 储罐两处引下线锈蚀严重； 	已完成

					4. 2102D 碱洗塔区域控制箱、标志牌等金属设备未与接地装置连接； 5. 152 中央控制室二级浪涌保护器损坏，且部分二级浪涌保护器未检测。	
31	森田新能源材料(张家港)有限公司	厂区防雷防静电装置(二类区域)	张家港市	常州市防雷设施检测所有限公司	配电柜二级浪涌保护器损坏，且部分二级浪涌保护器未检测。	已完成
32	张家港保税区长江国际港务有限公司	厂区防雷防静电装置(二类区域)	张家港市	常州市防雷设施检测所有限公司	1. 二号装卸区的防直击雷措施(单层彩钢板厚度)不符合规范要求； 2. 装卸区的静电夹等电位连接方式不符合规范要求。	已完成
33	江苏国泰超威新材料有限公司	厂区防雷防静电装置(二类区域)	张家港市	常州市防雷设施检测所有限公司	1. 甲类车间屋面排放塔、车间周边金属围栏和金属公示牌未设置防直击雷措施，公用工程楼部分金属设备未与防雷装置连接； 2. 甲类仓库金属窗和金属围栏未设置防闪电感应措施； 3. 丙类仓库2 配电柜内二级浪涌保护器损坏，且部分二级浪涌保护器未检测。	已完成
34	索尔维一恒昌(张家港)精细化工有限公司	厂区防雷防静电装置(二类区域)	张家港市	常州市防雷设施检测所有限公司	1. 办公大楼部分区域、次氯酸钠成品仓库、五金仓库和乳化液车间未设置防直击雷措施； 2. 黄磷卸料棚彩钢板厚度不符合规范要求； 3. 黄磷堆场金属围栏、一工段含二车间PS 屋面金属储罐、石灰棚南侧冷水槽、稀碱储罐、办公大楼和黄磷储罐区域的彩钢棚均未设置防直击雷措施，且堆场内未设置防闪电感应措施；	已完成

					4. 办公大楼、硫酸燃烧塔区域和磷酸三钙生产单元新系统外露引下线防接触电压措施不符合规范要求。	
35	阿科玛（苏州）高分子材料有限公司	防雷（静电）接地装置检测	张家港市	江苏国瑞检测技术有限公司	1. 液氨罐区两处彩钢棚、加氢车间金属扶梯、防爆灯、洗眼器和告示栏未与接地装置连接； 2. 乙醇罐区和制腈车间酸吸收罐的接地线材质规格和接地方式不符合规范要求； 3. 新聚合车间屋面水箱和金属爬梯接地线断开，地面附属金属棚未设置防直击雷措施。	已完成
36	凯凌化工（张家港）有限公司	厂区防雷防静电装置（二类区域）	张家港市	常州市防雷设施检测所有限公司	1. 装卸区、压缩机厂房的防直击雷措施不符合规定要求，甲类罐区罐顶的防爆灯未设置防直击雷措施； 2. 甲类罐区涉及 23 个罐接地连接线材质规格不符合规范要求； 3. 装卸区、甲类罐区、制氢区域的金属柜、标示牌、金属梯等金属构件未与接地装置连接； 4. 检测项目不全面（如部分二级浪涌保护器未检测）。	已完成
37	江苏东华能源仓储有限公司	厂区防雷防静电装置（二类区域）	张家港市	常州市防雷设施检测所有限公司	1. 库区工艺区顶棚的防直击雷措施（彩钢板厚度）不符合规范要求； 2. 罐区的金属扶手、金属踏板、金属架台等金属构件未与接地装置连接。	已完成
38	长华化学科技股份有限公司	厂区防雷防静电装置（二类区域）	张家港市	常州市防雷设施检测所有限公司	1. 甲类罐区金属管道等设备的等电位连接措施不规范，V8501 罐区的金属围栏、PO 罐区的金属踏板、EO 罐区的金	已完成

					属扶手等金属构件未与接地装置连接； 2. 机修间值班室的浪涌保护器连接不符合规范要求，且部分二级浪涌保护器未检测。	
39	江苏华昌化工股份有限公司	厂区防雷防静电装置（易燃易爆区域）	张家港市	常州市防雷设施检测所有限公司	1. 二期净化区域、甲醛洗净化洗涤塔等区域的防爆灯未设置防直击雷措施； 2. 循环氢压缩机区域和合成氨厂甲醛充装区的防直击雷措施（单层彩钢板厚度）不符合规范要求； 3. E-6611 储罐和酸性气体分离器的引下线材质规格和安装方式不符合规范要求； 4. 码头的两处监控未设置防直击雷措施； 5. 一期合成区域、燃煤桶仓等区域等电位连接方式有误，一期合成区域和合成氨厂罐区的金属爬梯等金属构件未与接地装置连接； 6. 液氨充装区的引下线、空分区域的接地扁铁锈蚀严重； 7. 净化配电房控制室和合成氨厂液氨充装区的外露引下线未设置防接触电压措施； 8. 检测项目不全面（如部分二级浪涌保护器未检测）。	已完成
40	盛禧奥聚合物（张家港）有限公司	厂区防雷防静电装置（易燃易爆区域）	张家港市	常州市防雷设施检测所有限公司	1. 装卸区和泵房的防直击雷措施（单层彩钢板厚度）不符合规范要求； 2. 实验室气瓶间的氢气瓶未设置防闪电感应措施；	已完成

					3. 丁二烯罐区和苯乙烯罐区的金属扶梯、金属过桥等金属构件未与接地装置连接，罐区的法兰未跨接。	
41	张家港孚宝仓储有限公司	厂区防雷防静电装置（易燃易爆区域）	张家港市	常州市防雷设施检测所有限公司	1. 罐区罐顶的防爆灯未设置防直击雷措施； 2. 危废仓库未设置防直击雷措施； 3. 罐区罐体引下线的安装方式不符合规范要求； 4. 装车台的移动登高梯、金属告示牌、罐区内部的部分金属爬梯等金属构件未与接地装置连接。	已完成
42	张家港永嘉集装箱码头有限公司	厂区防雷防静电装置（二类区域）	张家港市	常州市防雷设施检测所有限公司	1. 18#变电所屋面未设置防直击雷措施； 2. 危化品堆场未设置防闪电感应措施； 3. 仓库的外露引下线未设置防接触电压措施。	已完成
43	常熟市鸿盛精细化工有限公司	罐区、甲类分装车间、甲类仓库	常熟市	苏州市华云防雷技术有限公司	办公楼屋面接闪带存在倒伏。	已完成
44	常熟东南塑料有限公司	A01-公用工程房等项目雷电防护装置检测	常熟市	江苏天安防雷工程有限责任公司	检测项目不全面（如办公楼、五金库、公用工程房的接闪器网格尺寸未检测）。	已完成
45	江苏华益科技有限公司	A01-办公楼等项目雷电防护装置检测	常熟市	江苏泓远检测科技有限公司	检测项目不全面（如办公楼及宿舍等未检测）。	已完成
46	常熟三爱富振氟新材料有限公司	振氟新材料有限公司防雷检测（半年检）	常熟市	常州市防雷设施检测所有限公司	1. 检测项目不全面（如办公楼屋面装置均未检测、杂物仓库、厂区内二级浪涌保护器未检测、储罐区一部分储罐接地	已完成

					等未检测); 2. 生产辅房二、冷冻车间屋面未设置防直击雷措施; 3. 罐区引下线规格不符合规范要求; 4. 罐区内金属爬架、爬梯未与接地装置连接。	
47	苏州古里红豆山庄文旅发展有限公司	红豆山庄综合游乐项目	常熟市	常熟市工程质量检测中心	检测项目不全面(如水滑道金属构架等未检测)。	已完成
48	常熟千红石化港储有限公司	罐区一三四, 设备房北罐区等	常熟市	苏州市华云防雷技术有限公司	1号及3号罐区的金属围网未与接地装置连接。	已完成
49	常熟中油加油站管理有限公司第四加油站	配电房等项目雷电防护装置检测	常熟市	江苏天安防雷工程有限责任公司	站房部分外露引下线未设置防接触电压措施。	已完成
50	常熟市中油泰富压路机加油站	加油站防雷检测	常熟市	苏州市华云防雷技术有限公司	站房屋面接闪带部分倒伏。	已完成
51	常熟克劳丽日用品有限公司	B01-花露水生产车间等项目雷电防护装置检测	常熟市	江苏春雷检测有限公司	B02成品仓库屋面接闪带材质规格不符合规范要求。	已完成
52	常熟中油加油站管理有限公司第二加油站	站房等项目雷电防护装置检测	常熟市	江苏天安防雷工程有限责任公司	检测项目不全面(如罩棚屋面接闪器网格尺寸未明确标注)。	已完成
53	中国石化销售股份有限公司江苏苏州常熟滨港加油站	加油站防雷检测	常熟市	苏州市华云防雷技术有限公司	1. 罩棚屋面接闪带支架间距不符合规范要求; 2. 罩棚侧方接闪带(杆、网)上悬挂电话线(或广播线、电视接收天线、低压	已完成

					架空线。	
54	常熟国邦润滑油有限公司	B01-装车台等项目雷电防护装置检测	常熟市	江苏泓远检测科技有限公司	罐区内金属爬架、油气回收入口金属爬架、废气排放口的金属装置未与接地装置连接。	已完成
55	常熟宏智仓储有限公司	常熟宏智仓储有限公司	常熟市	常州市防雷设施检测所有限公司	1. 罐区内金属平台等装置未与接地装置连接； 2. 2号配电房低压进线柜一级浪涌保护器参数不符合规范要求； 3. 厂区内部分外露引下线防接触电压措施不符合规范要求； 4. 检测项目不全面（如部分浪涌保护器、码头管廊、部分金属爬梯等未检测）。	已完成
56	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	A01-二车间 MVR 等项目雷电防护装置检测	常熟市	江苏泓远检测科技有限公司	1. B2等储罐、成品罐区、21罐区等引下线材质规格不符合规范要求； 2. 20罐区内金属安全周知卡未与接地装置连接； 3. 21罐区内金属桥架、5车间金属爬梯、制氢装置内金属装置、甲类罐区金属扶梯、PT853屋面仓钢棚等未与接地装置连接； 4. 检测项目不全面（如厂区甲类区域内第二级浪涌保护器等未检测）。	已完成
57	常熟裕博高分子材料有限公司	防雷（静电）静电装置检测	常熟市	江苏国瑞检测技术有限公司	甲类仓库内铝合金防盗窗未设置防闪电感应措施。	已完成

58	常熟三爱富氟化工有限责任公司	B01-HFP 车间等项目雷电防护装置检测	常熟市	江苏泓远检测科技有限公司	<p>1. F152a 卸料区等所有装卸区应增设雷电天气停止作业指示牌；</p> <p>2. HF 罐区、四氯乙烯罐区内引下线材质规格不符合规范要求；</p> <p>3. CTFE 车间内氢气罐柜、HF 罐区附近金属围栏、四氯乙烯罐区内立罐及金属爬梯等未与接地装置连接；</p> <p>4. 检测项目不全面（如厂区内第二级浪涌保护器等未检测）。</p>	已完成
59	常熟一统聚氨酯制品有限公司	一期、二期、三期（半年检）	常熟市	南京意诚科技有限公司	<p>1. 检测项目不全面（如办公楼区域、食堂区域、五金仓库区域、生产车间区域、机修厂房区域、糖库及灌装车间区域、罐区内部分接地点未检测）；</p> <p>2. 罐区内金属爬梯、消防器材金属罩棚等未与接地装置连接。</p>	已完成
60	常熟世名化工科技有限公司	B01-甲类仓库一等项目雷电防护装置检测	常熟市	江苏天安防雷工程有限责任公司	甲类车间一屋面接闪网格尺寸不符合规范要求。	已完成
61	众达机械工程（常熟）有限公司	雷电防护装置（静电接地）检测	常熟市	江苏国瑞检测技术有限公司	检测项目不全面（如总配电房、四期配电房第一级浪涌保护器未检测）。	已完成
62	中国石油天然气股份有限公司江苏苏州王市加油站	站房等项目雷电防护装置检测	常熟市	江苏天安防雷工程有限责任公司	<p>1. 加油罩棚接闪器网格尺寸不符合规范要求；</p> <p>2. 站房接闪带（杆、网）上悬挂电话线（或广播线、电视接收天线、低压架空线）；</p> <p>3. 站房外露引下线未设置防接触电压措施。</p>	已完成

63	昆山市华鑫化工有限公司	仓库 1、2、车间 1、2、3、4、5、罐区罩棚	昆山市	南京捷宝凯雷电气检测技术有限公司	1 号车间外露引下线未设置防接触电压措施。	已完成
64	昆山市申才化工有限公司	2、3、4、5、6、7、9 号乙类车间、氢氟酸罐区	昆山市	南京捷宝凯雷电气检测技术有限公司	1.3 号、4 号、7 号乙类车间屋面步行梯未设置防直击雷措施； 2.5 号甲类仓库、混合酸 1 号车间金属门窗未设置防闪电感应措施。	已完成
65	昆山市诚鑫化工有限公司	硝酸罐棚、氢氟酸棚、甲类仓库、1#2#生产车间	昆山市	南京捷宝凯雷电气检测技术有限公司	1.2#生产车间北侧尾气排放装置未设置防直击雷措施； 2. 硝酸罐棚未设置防直击雷措施； 3. 甲类仓库部分金属窗栏杆未设置防闪电感应措施。	已完成
66	昆山嘉力普制版胶粘剂油墨有限公司	生产车间、罐区、溶剂泵房	昆山市	安徽雷安防雷检测有限责任公司	生产车间金属门等大尺寸金属构件未设置防闪电感应措施。	已完成
67	昆山市冠宝化学有限公司	1#2#甲类车间、甲类仓库	昆山市	盐城市防雷设施检测有限公司	1#甲类车间、2#甲类车间、甲类仓库建筑内部金属窗等大尺寸金属构件未设置防闪电感应措施。	已完成
68	昆山昆化有限公司	甲代三聚氰胺车间、硝酸胍车间、乙类仓库、硝酸铵仓库、碱性蚀刻剂车间、乙醇大包装车间、亚胺车间、甲类仓库	昆山市	盐城市防雷设施检测有限公司	硝酸胍车间南面废气排放烟囱等凸出物体未设置防直击雷措施。	已完成
69	佳泰制漆（昆山）有限公司	1#生产车间、2#生产车间、1#仓库、2#仓库	昆山市	盐城市防雷设施检测有限公司	1#生产车间、1#、2#仓库金属窗等大尺寸金属构件未设置防闪电感应措施。	已完成

70	昆山樱花涂料科技有限公司	1#甲类车间、2#甲类车间、甲类仓库	昆山市	盐城市防雷设施检测有限公司	1#甲类车间、2#甲类车间金属窗未设置防闪电感应措施。	已完成
71	昆山晶科微电子材料有限公司	3#甲类仓库、5#甲类车间、6#甲类车间、7#乙类仓库、甲类仓库、乙类仓库、综合车间	昆山市	盐城市防雷设施检测有限公司	1. 综合车间屋面东侧环保装置，南侧栏杆等凸出物体未设置防直击雷措施； 2. 综合车间屋面接闪杆材质规格不符合规范要求； 3. 综合车间液氨钢瓶区部分法兰盘未跨接。	已完成
72	昆山华苏生物科技有限公司	强力霉素&原料药 GMP 车间、氢化车间、脱水车间、回收车间一、冷冻机房、危险品库（卸货区）、氢气站、储罐区	昆山市	盐城市防雷设施检测有限公司	1. 环保装置未设置建筑物防直击雷措施； 2. 氢化车间金属工具箱、储罐区金属应急物资柜金属构件未与接地装置连接； 3. 部分罐区防闪电感应措施不符合规范要求。	已完成
73	中盐昆山有限公司	化学品仓库（352）、危险品仓库（353）、硫酸罐区（212）、原料储运（筒仓）（210）、雨淋阀室（161）、柴油泵房及柴油罐区（203）、液氨罐区（氨库673）-氨回收（674）-装车栈台（163）、天然气锅炉房（201a）、合成机柜间（155）、纯碱变电所、氨合成（672）-氨冷冻站（251）-氨合成气压缩（671）、冷冻工序、结晶厂房、干铵厂房、真空泵	昆山市	盐城市防雷设施检测有限公司	1. 装车栈台、氨回收金属棚屋面接闪装置不符合规范要求； 2. 氨合成区部分法兰盘未跨接，冷冻工序楼屋顶部分防爆灯未设置防直击雷措施； 3. 液氨灌区、氨合成区、化学危险品仓库等防闪电感应措施不符合规范要求。	已完成

		房、碳化框架、滤过厂房、板框压滤、氨压缩机房				
74	昆山佳立化学材料有限公司	2号厂房S、3号厂房	昆山市	苏州吉诚检测科技有限公司	1.1号厂房接闪带（杆、网）上悬挂电话线； 2.3号厂房屋面部分金属构件未与防雷装置连接。	已完成
75	台光电子材料（昆山）有限公司	甲类化学品仓、调剂车间、甲类仓库、罐区、柴油罐	昆山市	苏州吉诚检测科技有限公司	甲类仓库金属窗未设置防闪电感应措施。	已完成
76	东周化学工业（昆山）有限公司	甲类仓库、塑料车间、木器车间、原料乙类仓库、成品乙类仓库、新建甲类仓库W、新建甲类仓库E	昆山市	苏州吉诚检测科技有限公司	新建甲类仓库E金属门等大尺寸金属构件未设置防闪电感应措施。	已完成
77	澳宏（太仓）环保材料有限公司	甲类仓库、甲类泵房、甲类充装台等	太仓市	常州市防雷设施检测所有限公司	1.检测项目不全面（如甲类储罐顶部及龙门架未检测）； 2.甲类灌区金属爬梯、栏杆及其它部分金属构件未与接地装置连接。	已完成
78	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司	电仪楼、240fa区、中间罐区等	太仓市	常州市防雷设施检测所有限公司	1.废水处理屋顶排空管、240装置屋面金属灯杆未设置防直击雷措施； 2.氯乙烯卸车棚金属屋面的防直击雷措施（彩钢板厚度）不符合规范要求； 3.240装置金属楼梯未与接地装置连接； 4.中间罐区、废水处理站、240装置及245装置配电柜中的二级浪涌保护器损坏。	已完成

79	太仓中化环保化工有限公司	研发中试装置、氟聚合装置、720a区等	太仓市	常州市防雷设施检测所有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检测项目不全面（如户外化工装置接闪杆未检测）； 2. 盐酸罐区环保装置未设置防直击雷措施； 3. 甲类区域防爆灯和设备未与接地装置连接； 4. 公用工程车间线槽防闪电感应接地方式不符合规范要求； 5. 厂区建筑外露引下线防接触电压措施不符合规范要求。 	已完成
80	艺康（太仓）科技有限公司	生产车间A、生产车间B、成品仓库A2等	太仓市	常州市防雷设施检测所有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检测项目不全面（如公用站房、综合楼等的屋面设备、甲类仓库等建筑的屋面网格尺等未检测）； 2. 甲类罐区围栏及甲类仓库未设置防闪电感应接地措施； 3. 生产车间B及综合楼配电柜中二级浪涌保护器损坏。 	已完成
81	琪优势化工（太仓）有限公司	装置区、氢气站、火炬装置等	太仓市	常州市防雷设施检测所有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 甲类仓库金属货架未设置防闪电感应措施； 2. 检测项目不全面（如危废仓库、监控及危化仓库金属窗等未检测）； 3. 危险品堆场集装箱与接闪杆之间距离不符合规范要求； 4. 综合楼、消防泵房的部分二级浪涌保护器劣化损坏。 	已完成
82	苏州现代货箱码头有限公司	厂区防直击雷措施检测	太仓市	江苏华云防雷检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 危险品堆场防直击雷保护措施不符合规范要求； 2. 危险化学品露天堆场金属围栏和危险品集装箱未与接地装置连接。 	已完成

83	太仓阳鸿石化有限公司	全厂防直击雷措施检测	太仓市	江苏华云防雷检测有限公司	1. 1号充装台、1-5号泵房、1-9号配电房外引测试端未与接地装置连接； 2. 3、6、7、8、9号罐区金属爬梯未与接地装置连接； 3. 108号罐顶量油口螺丝松动、法兰盘跨接线断裂。	已完成
84	江苏长江石油化工有限公司	全厂防直击雷措施检测	太仓市	江苏华云防雷检测有限公司	1. 检测项目不全面（如部分高杆监控的接闪装置未检测）； 2. ZCTD-300LF油气回收装置接闪带间距、网格尺寸不符合规范要求； 3. 9号罐区过路扶梯、装卸区、码头的部分金属设备未与接地装置连接； 4. 1001号罐顶呼吸阀等电位连接线断裂、连接螺栓松动； 5. 油气回收装置、3号泵房、7号配电房等新加装外露引下线未设置防接触电压措施。	已完成
85	中石化壳牌（江苏）石油销售有限公司吴江第十五加油站	加油站罩棚，营业房，辅房，罐区，配电房	吴江区	苏州市华云防雷技术有限公司	检测项目不全面（如辅房未检测）。	已完成
86	苏州泰华燃气有限公司双桥储配站	液化气站防雷检测	吴中区	江苏华云防雷检测有限公司	1. 新瓶区屋面防直击雷措施不符合规范要求； 2. 罐区法兰跨接线材质规格不符合规范要求。	已完成
87	苏州市联东化工厂	厂区建（构）筑物雷电防护装置	吴中区	江苏天安防雷工程有限责任公司	部分建筑引下线未设置防接触电压措施。	已完成

88	苏州燃气集团液化气有限责任公司（甬直门站）	工艺区防雷检测、加臭泵房防雷检测	吴中区	苏州市华云防雷技术有限公司	检测项目不全面（如加热炉、加臭泵房等未检测）。	已完成
89	信和新材料（苏州）有限公司	溶剂储罐区、洗桶区、锌粉库、原料仓库3、原料仓库2、成品仓库1、成品仓库2、成品仓库3、生产车间	吴中区	南通气象科技有限公司	检测项目不全面（如车间浪涌保护器未检测）。	已完成
90	苏州燃料有限公司淞港油库	淞港油库雷电防护装置检测	吴中区	南京意诚科技有限公司	1. 输转泵房防爆灯防直击雷措施不符合规范要求； 2. 配电房，消防泵房浪涌保护器损坏； 3. 检测项目不全面（门如卫，维修车间接闪带，输传泵房法兰跨接等未检测）。	已完成
91	江苏意可航空科技股份有限公司	生产车间、变电所、办公楼等	相城区	江苏华云防雷检测有限公司	1. 生产厂房、办公楼顶空调外机未与防雷装置连接； 2. 辅助区域外露引下线未设置防接触电压措施。	已完成
92	卡士酸奶（苏州）有限公司	联合生产车间、锅炉间、污水区（罐区）、配电房等	相城区	上海市避雷装置检测站有限公司	厂区低压进线总柜一级浪涌保护器参数不符合规范要求。	已完成
93	苏州市益文油品有限公司	罐区、加油点、发油台	相城区	江苏华云防雷检测有限公司	1. 加油棚防直击雷措施不符合规范要求； 2. 储罐区西北角接地线断裂。	已完成
94	中国石油天然气股份有限公司江苏苏州利民加油站	加油站	相城区	江苏托尔防雷检测有限公司	加油站低压进线柜一级浪涌保护器连接线断开。	已完成

95	苏州住电汽车电子线业有限公司	生产厂房、成品库、叉车控制室、办公楼	相城区	苏州市华云防雷技术有限公司	厂房屋面的空调外机、金属构架、金属楼梯等未与防雷装置连接。	已完成
96	中国石油天然气股份有限公司江苏苏州黄埭加油站	加油站	相城区	江苏托尔防雷检测有限公司	检测项目不全面（如加油站总配电间内的一级浪涌保护器未检测）。	已完成
97	中国石油天然气股份有限公司江苏苏州相城华亭加油站	加油站	相城区	江苏托尔防雷检测有限公司	加油站内部分金属设备未与接地装置连接。	已完成
98	中国石油天然气股份有限公司江苏苏州华元路便利加油点	加油站	相城区	江苏托尔防雷检测有限公司	检测项目不全面（如新增阳光房未检测）。	已完成
99	苏州优诺电子材料科技有限公司	A、B、E 幢和配电间	相城区	苏州市华云防雷技术有限公司	厂区配电间一级浪涌保护器连接不符合规范要求。	已完成
100	苏州市相城区骏马化工有限公司	办公楼、仓库 1、储罐区	相城区	徐州市防雷设施检测有限公司	储罐区 v201、v202b、v203 接地点少于两处。	已完成
101	金宏气体股份有限公司	全厂危化场所	相城区	盐城市防雷设施检测有限公司	1. 制氢主装置区部分屋面、多功能特气车间和电石破碎间侧面搭设的彩钢板外延防直击雷措施不符合规范要求； 2. 天然气露天充装区扶梯、栏杆等金属构件未与接地装置连接； 3. 氢气充装区工具柜、手套柜、车辆充装步梯等金属设备未与接地装置连接； 4. 多功能特气车间金属门未设置防闪电感应措施； 5. 厂区内大量露天存放的气瓶和储罐	已完成

					车未设置防直击雷措施； 6. 检测项目不全面（如厂区内部分二级浪涌保护器未检测）。	
--	--	--	--	--	--	--